


POWERPLUS



**DUAL
POWER**
choose your battery

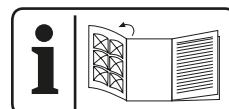

CS • SK •

POWDP15250

IMPACT DRILL/SCREWDRIVER

CS ČESKY

PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

SK SLOVENČINA

PREKLAD NÁVODU NA POUŽÍVANIE Z ORIGINÁLU

SCHROEF/KLOPBOORMACHINE - PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSION
SCHRAUB/SCHLAGBOHRMASCHINE - TALADRO DE IMPACTO/DESTORNILLADOR
TRAPANO A PERCUSSIONE/AVVITATORE



FIG.A

POWERPLUS®
HIGH QUALITY TOOLS

POWDP15250



FIG.B



FIG.C

POWERPLUS®
HIGH QUALITY TOOLS

POWDP15250



FIG.1



FIG.2

POWERPLUS®
HIGH QUALITY TOOLS

POWDP15250



4

FIG.3



6

FIG.4



Without extension
pole and without auxiliary
handle: **only for screwing!**



With extension pole and with auxiliary
handle: **for screwing, drilling and impact drilling**



NEVER use the tool **without** extension pole and auxiliary handle
for drilling or impact drilling !

FIG.5

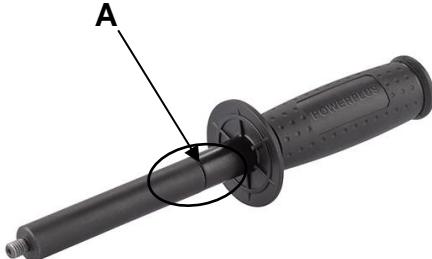


FIG.6

1	ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	3
2	POPIS (OBR. A, B, C).....	3
3	OBSAH BALENÍ.....	3
4	SYMBOLY	3
5	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE.....	4
5.1	Pracovní oblast	4
5.2	Elektrická bezpečnost.....	4
5.3	Osobní bezpečnost	5
5.4	Používání elektrických strojů a péče o ně	5
5.5	Servis.....	5
6	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VRTAČKY	5
7	DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY.....	6
7.1	Akumulátory (není součástí balení)	6
7.2	Nabíječky (není součástí balení)	7
8	VLASTNOSTI	7
8.1	Lithium-iontové akumulátory (není součástí balení) (7)	7
8.2	Manipulace s upínacím pouzdrem bez klíče (1)	7
8.3	Kroužek nastavení kroutícího momentu a režimu funkcí (2)	7
8.4	Tlačítko vpřed / vzad (tlačítko pro volbu otáčení doprava / doleva) (5)	7
8.5	Variabilní rychlosť	7
8.6	Tlačítko pro volbu rychlosť (4)	7
8.7	Světlo (led dioda) (6)	8
8.8	Termoplastické měkká držadlo	8
9	PROVOZ	8
9.1	Nabíjení akumulátoru (není součástí balení)	8
9.1.1	Ukazatel nabíjení	8
9.2	Kontrolky signalizace nabité akumulátoru (obr. C).....	9
9.3	Vložení a vyjmoutí akumulátoru (obr. 1)	9
9.4	Instalace a vyjmoutí vrtáku a vrtačky (obr. 2).....	9
9.5	Vypínač (3).....	9

POWERPLUS

POWDP15250

CS

9.5.1	Zámek spínače.....	9
9.5.2	Směr otáčení.....	9
9.5.2.1	Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček:.....	9
9.5.2.2	Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček:.....	9
9.5.3	Variabilní rychlosť.....	9
9.6	<i>Seřízení krouticího momentu</i>	10
9.7	<i>Volič funkčního režimu</i>	10
9.8	<i>Volič rychlosťi (obr. 3).....</i>	10
9.9	<i>Svítilna LED (obr. 4).....</i>	10
10	ŠROUBOVÁNÍ/VRTÁNÍ/PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ	10
10.1	<i>Pomocná rukojet' a prodlužovací tyč pro pomocnou rukojet'</i>	10
10.1.1	Aplikace (obr. 5)	10
10.1.2	Montáž a demontáž (obr. 5, 6).....	11
10.2	<i>Tipy k vrtání.....</i>	11
10.3	<i>Vrtání.....</i>	11
10.4	<i>Vrtání do dřeva</i>	11
10.5	<i>Vrtání do kovu</i>	11
10.6	<i>Šroubování</i>	12
10.7	<i>Nastavení příklepu</i>	12
11	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
11.1	<i>Čištění.....</i>	12
11.2	<i>Údržba.....</i>	13
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	13
13	HLUČNOST	13
14	ZÁRUKA	14
15	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	14
16	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	15

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Tento elektrický nástroj je určen ke šroubování a vrtání dřeva, kovů, plastů a zdiva. Nehodí se k profesionálnímu použití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu vlastní bezpečnosti tento návod k použití a obecné bezpečnostní instrukce. Elektrický stroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS (OBR. A, B, C)

- | | |
|---|--|
| 1. Automatické sklíčidlo | 8. Tlačítko uvolnění akumulátoru |
| 2. Kroužek nastavení kroutícího momentu a režimu funkcí | 9. Indikátor kapacity akumulátoru |
| 3. Spínač | 10. Nabíječka (NENÍ součástí dodávky) |
| 4. Přepínání otáček | 11. Spona pásu |
| 5. Přepínač chodu vpřed/zpět | 12. Prodlužovací tyč pro pomocnou rukojet' |
| 6. LED osvětlení | 13. Pomocná rukojet' |
| 7. Akumulátor (NENÍ součástí dodávky) | |

3 OBSAH BALENÍ

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny).
- Zkontrolujte úplnost obsahu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přívodní šňůre, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si obalový materiál na co nejdélší dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom ho zlikvidujte vyhozením do místního systému odvozu odpadu.



VAROVÁNÍ: Obalové materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!

1x vrtáčka s příklepem

1x návod k použití

1x spona pásu + šroub

1x pomocná rukojet'

1x prodlužovací tyč pro pomocnou rukojet'



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obratěte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V tomto návodu a na stroji jsou používány následující symboly:

	Označuje riziko úrazu nebo poškození stroje.		V souladu se základními požadavky Evropských směrnic.
	Před použitím si přečtěte návod.		Nabíječku třídy II – Dvojitá izolace – Není třeba uzemněná zástrčka (pouze pro nabíječku, není součástí balení).

	Nevystavujte nabíječku a akumulátor vodě (akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení).		Okolní teplota max. 40 °C (pouze pro akumulátor, není součástí balení).
	Akumulátor ani nabíječku nespalujte.		Akumulátor s nabíječkou používejte pouze ve vnitřních prostorách (akumulátor a nabíječka nejsou součástí balení).
	Noste ochranné brýle.		Noste chrániče sluchu.
	Elektrické stroje a přístroje nesmí být likvidovány s komunálním odpadem.		

5 OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ STROJE

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržení upozornění s pokynům může vést k zásahu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému úrazu. Uschovějte si všechna upozornění a instrukce, abyste do nich mohli později nahlédnout. Termín „elektrický stroj“ v upozorněních znamená elektrický stroj připojený (kabelem) k síti nebo elektrický stroj provozovaný (bez kabelu) na akumulátor.

5.1 Pracovní oblast

- Udržujte pracoviště čisté a dobře osvětlené. Tmavá a nepřehledná pracoviště zvyšují riziko nehody.
- Neprovozujte elektrické stroje v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické stroje produkovají jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit.
- Při práci s elektrickým strojem udržujte děti a okolostojící osoby opodál. Mohou odvést vaši pozornost a ztratíte kontrolu nad strojem.

5.2 Elektrická bezpečnost

- Vždy kontrolujte, zda napájení odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zástrčky elektrického stroje musejí odpovídat zásuvkám. Zástrčku nikdy nijak neupravujte. S uzemněnými elektrickými stroji nepoužívejte redukce. Riziko zasažení elektrickým proudem je menší u neupravovaných zástrček a kompatibilních zásuvek.
- Vyhýbejte se tělesnému kontaktu s uzemněnými povrchy, například na trubkách, radiátorech, sporácích a ledničkách. Nebezpečí zasažení elektrickým proudem je větší, jestliže je vaše tělo uzemněné.
- Nevystavujte elektrické stroje dešti nebo vlhkosti. Voda, která se dostane do elektrického stroje, zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- S kabelem zacházejte opatrně. Nikdy stroj nenoste nebo netahejte na kabel a nevytahujete zástrčku ze zásuvky tahem za kabel. Kabel chráňte před teplem, olejem, ostrými hranami a pohybujícími se díly. Poškozené nebo zapletené kably zvyšují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Pokud s elektrickým strojem pracujete venku, používejte prodlužovací kabel vhodný k vnějšímu použití. Použití kabelu vhodného k vnějšímu použití zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- Je-li práce s elektrickým strojem na vlhkém místě nevyhnutelná, použijte proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče zmenšuje riziko zasažení elektrickým proudem.

5.3 Osobní bezpečnost

- Při práci s elektrickým strojem buděte pozorní, sledujte, co děláte, a řídte se zdravým rozumem. Nepracujte s elektrickým strojem, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvílková nepozornost při zacházení s elektrickým strojem může vést k vážnému zranění.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy si chraňte zrak. Kdykoliv to okolnosti vyžadují, použijte osobní ochranné bezpečnostní pomůcky, například respirátor, protiskluzovou bezpečnostní obuv, ochrannou přilbu nebo ochranu sluchu, omezíte tak možnost zranění.
- Vyhýbejte se nahodilému spuštění. Před zasunutím zástrčky do zásuvky zkонтrolujte, že je vypínač v poloze vypnuto. Nošení strojů s prstem na vypínači a připojování strojů k síti s vypínačem v poloze zapnutu zvyšuje riziko nehody.
- Před spuštěním stroje odstraňte veškeré stavěcí klíny a klíče. Klín nebo klíč ponechaný v otáčivé části elektrického stroje může způsobit úraz.
- Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Vždy si udržujte pevný postoj a rovnováhu. To vám umožní mít stroj pod lepší kontrolou v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblekujte. Nenoste volné oblečení ani bižuterii. Udržujte své vlasy, oblečení a rukavice mimo dosah pohybujících se dílů. Volné oblečení, bižuterie nebo dlouhé vlasy se mohou záchytit v pohybujících se dílech.
- Jsou-li k dispozici mechanismy umožňující odvádění a sběr prachu, zabezpečte jejich připojení a rádné používání. Použití těchto mechanismů snižuje rizika vyvolávaná působením prachu.

5.4 Používání elektrických strojů a péče o ně

- Neočekávejte od elektrického stroje něco, co nemůže splnit. Používejte elektrický stroj vhodný pro vás účel. Elektrický stroj vykoná svůj úkol lépe a bezpečněji při použití rychlostí, na kterou byl zkonstruován.
- Nepoužívejte elektrický stroj, jestliže ho nelze vypínačem zapnout i vypnout. Každý elektrický stroj, který nelze ovládat vypínačem, je nebezpečný a je třeba ho opravit.
- Před prováděním jakýchkoli změn, výměnou příslušenství nebo uskladňováním elektrických strojů odpojte zástrčku od zdroje energie. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižuje riziko náhodného zapnutí elektrického stroje.
- Nepoužívané elektrické stroje uložejte mimo dosah dětí a nedovolte s nimi pracovat osobám, které nejsou obeznámeny se strojem ani s témito pokyny. Elektrické stroje jsou v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- Provádějte údržbu elektrických strojů. Kontrolujte, zda nejsou pohyblivé díly nesprávně seřízené nebo zadřené, zda nejsou prasklé a zda na nich není patrné nic, co by se mohlo dotknout provozu elektrického stroje. Při poškození nechte elektrický stroj před použitím opravit. Mnoho nehod způsobují právě nedostatečně udržované elektrické stroje.
- Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Je méně pravděpodobné, že by se rádně udržované rezné nástroje s ostrými břity někde zadchlily, a proto se ostré nástroje snáze ovládají.
- Používejte elektrický stroj, příslušenství, nástrojové bity atd. v souladu s témito pokyny a způsobem předepsaným pro konkrétní typ elektrického stroje; přitom berte v úvahu pracovní podmínky a práci, kterou je třeba vykonat. Použití elektrického stroje způsobem jiným, než pro který je určen, může vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.

5.5 Servis

- Servisní práce na elektrickém stroji přenechejte kvalifikovanému technikovi, který používá výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte, že stroj bude i nadále bezpečný.

6 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO VRTAČKY

- Při provádění činností, u nichž se rezací příslušenství může dostat do kontaktu se skrytými vodiči, přidržujte elektrický nástroj za izolované povrchy určené pro uchopení. Kontakt s vodičem pod napětím může vyvolat přivedení elektriny do nechráněných kovových částí nástroje a způsobit zásah uživateli elektrickým proudem.

- Před dotýkáním se, výměnou nebo seřizováním ponechejte vrták vychladnout. Vrtáky se při používání silně zahřívají a mohou vás popálit.
- Vyvarujte se náhodného spuštění. Před zapnutím nástroje se připravte na zahájení práce.
- Nepokládejte nástroj, dokud se úplně nezastaví. Pohybující se části by se mohly zaříznout do povrchu a způsobit tak, že se nástroj vymkne vaší kontrole.
- Při používání ručního elektrického nástroje jej udržujte pevně oběma rukama, abyste dokázali zachytit kroutící moment při spouštění.
- Neponechávejte nástroj bez dozoru, pokud je baterie připojená. Před opuštěním pracoviště vypněte nástroj a odpojte baterii.
- Nabíječka baterií se při používání zahřívá. Pokud nebude zajištěno dostatečné větrání, kvůli elektrické závadě nebo v případě používání v prostředí o vysoké teplotě se teplo vyvíjené nabíječkou může zvýšit na nebezpečnou úroveň a vyvolat nebezpečí požáru. Nepokládejte nabíječku na hořlavý povrch. Nezakrývejte žádné větrací otvory nabíječky. Vyvarujte se především pokládání nabíječky na koberce a rohože; ty jsou nejen hořlavé, ale navíc blokují větrací otvory na spodní straně nabíječky. Nabíječku umístěte na stabilní, pevný a nehořlavý povrch (například na stabilní kovový pracovní stůl nebo na betonovou podlahu) alespoň 30 cm od všech hořlavých předmětů, jako jsou například závěsy nebo stěny. V prostoru používání uchovávejte hasicí přístroj a detektor kouře. Během nabíjení nabíječku i baterii často sledujte.
- Tento výrobek není hračka. Udržujte jej mimo dosah dětí.
- Výstrahy, upozornění a pokyny popsané v tomto návodu k použití nemohou obsahnut všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel od výrobku nemůže očekávat, že nahradí použití zdravého rozumu a opatrnosti. Jejich zabezpečení je tak na uživateli.

7 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO AKUMULÁTORY A NABÍJEČKY



Používejte pouze akumulátory a nabíječky určené pro tento stroj.

7.1 Akumulátory (není součástí balení)

- Za žádných okolností se je nepokoušejte otevřít.
- Neskladujte je na místech, kde by teplota mohla překročit 40 °C.
- Nabíjejte je pouze, pokud je okolní teplota mezi 4 °C a 40 °C.
- Akumulátory ukládejte na chladném suchém místě (5 °C–20 °C). Akumulátory nikdy neskladujte vybité.
- Lithium-iontové akumulátory je lepší pravidelně vybíjet a nabíjet (alespoň čtyřikrát do roka). Ideální nabítí k dlouhodobému uskladnění lithium-iontového akumulátoru je 40 % kapacity.
- Pokud akumulátor lítividujete, řídte se instrukcemi v části „Ochrana životního prostředí“.
- Dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu. Pokud dojde k propojení kladného (+) a záporného (-) pólu prostřednictvím kovových předmětů, akumulátor se zkratuje a intenzívní průtok proudu vyvine teplo, které může způsobit prasknutí pouzdra nebo požár.
- Nevystavujte je vysokým teplotám. Pokud se akumulátor zahřejí na teplotu nad 100 °C, může dojít k poškození těsnění, separátorů a dalších polymerních komponent, což může vést k vytékání elektrolytu nebo vnitřnímu zkratu, a to vede k uvolňování tepla a prasknutí nebo k požáru. Nevhazujte akumulátory do ohně, může dojít k výbuchu nebo intenzívnímu hoření.
- V extrémních podmírkách může dojít k vytékání akumulátoru. Pokud si všimnete kapaliny na akumulátoru, postupujte následujícím způsobem:
 - Kapalinu pečlivě otřete hadříkem. Dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu s pokožkou.

- Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou nebo se tekutina dostane do očí, postupujte následujícím způsobem:
- ✓ Okamžitě postiženou část opláchněte vodou. Neutralizujte mírně kyselým roztokem, například citronovou šťávou nebo octem.
 - ✓ Pokud se tekutina dostane do očí, vypláchujte je velkým množstvím tekoucí vody alespoň po dobu 10 minut a vyhledejte lékaře. Poradte se s lékařem.



**Riziko požáru! Zabraňte zkratování kontaktů na vyjmutém akumulátoru.
Akumulátor nelikvidujte spálením.**

7.2 Nabíječky (není součástí balení)

- Nikdy se nesnažte nabíjet baterie, které nejsou k nabíjení určeny.
- Poškozené kabely nechte ihned nahradit novými.
- Nevystavujte působení vody.
- Nabíječku neotvírejte.
- Nabíječku nepodrobujte testům.
- Nabíječka je určena pouze k použití uvnitř budov.

8 VLASTNOSTI

8.1 Lithium-iontové akumulátory (není součástí balení) (7)

Výhody lithium-iontových akumulátorů:

- Lithium-iontové akumulátory mají vyšší poměr kapacita/hmotnost (jsou výkonnější při nižší hmotnosti, jsou kompaktnější).
- Nemají paměťový efekt (ztrátu kapacity po několika cyklech nabítí/vybití) jako jiné typy akumulátorů (NiCd, NiMH atd.).
- Omezené samovybíjení (viz také kapitolu „Uskladnění“).

8.2 Manipulace s upínacím pouzdrem bez klíče (1)

Vrtáčka má samoupínací sklícidlo, které umožňuje ruční upevnění nebo uvolnění nástavce vrtáku v upínacích čelistech.

8.3 Kroužek nastavení kroužicího momentu a režimu funkcí (2)

Vrtáčka je vybavena kroužkem pro nastavení kroužicího momentu. To umožní nastavit požadovaný kroužicí moment s ohledem na práci, kterou chcete provádět (vrtání nebo různé typy šroubování do různých materiálů). Správné nastavení závisí na typu materiálu a velikosti šroubů, s nimiž pracujete. Kromě nastavení utahovacího momentu můžete tímto kroužkem změnit i režim funkcí na funkci vrtání nebo funkci příklepového vrtání.

8.4 Tlačítko vpřed / vzad (tlačítko pro volbu otáčení doprava / doleva) (5)

Vrtáčka má tlačítko pro volbu pohybu vpřed/zpět umístěné nad spouštěcím spínačem.

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo poškození převodovky, vždy dbejte na to, aby se sklícidlo úplně zastavilo; teprve potom změňte směr otáčení nebo zvolte jinou rychlosť (HI-LO). Chcete-li nástroj zastavit, uvolněte spouštěcí spínač.

8.5 Variabilní rychlosť

Akumulátorová vrtáčka má spínač pro variabilní rychlosť. Rychlosť otáčení a kroužicí moment se zvýší nebo sníží úměrně tlaku vyvinutému na spouštěcí spínač. Tato vrtáčka má elektrickou brzdu; jakmile se uvolní spouštěcí spínač, sklícidlo se přestane točit.

8.6 Tlačítko pro volbu rychlosti (4)

Akumulátorová vrtáčka má dvourychlostní převod pro LO (1) nebo HI (2) k použití pro vrtání nebo šroubování. Posuvný spínač je umístěn na horní straně vrtáčky a umožňuje volbu rychlosti LO (1) nebo HI (2).

8.7 Světlo (led dioda) (6)

Vrtáčka je vybavena LED osvětlením na místě před spínačem.

8.8 Termoplastické měkká držadlo

Akumulátorová vrtáčka je opatřena měkkou rukojetí a ochrannými částmi z termoplastické gumy. Termoplastická guma je elastická, absorbuje nárazy a chrání životní prostředí (je recyklovatelná).

9 PROVOZ

9.1 Nabíjení akumulátoru (není součástí balení)

Akumulátory k tomuto stroji jsou dodávány ve stavu, kdy jsou jen částečně nabité, aby se předešlo možným problémům; proto je třeba akumulátor před prvním použitím nabít.



Poznámka: Akumulátory nedosáhnou po prvním nabítí své plné kapacity. Plně kapacita je dosaženo až po několika cyklech. Akumulátor musí být nabíjen pouze v interiéru.

Akumulátor se po normálním používání musí nabíjet na plnou kapacitu přibližně 1 hodinu. Akumulátor se při nabíjení mírně zahřívá; to je normální a není to závada.

Nevystavujte nabíječku extrémně vysokým nebo nízkým teplotám. Nejlepší je provoz při běžné pokojové teplotě. Po plném nabítí akumulátoru odpojte nabíječku ze sítě a akumulátor z nabíječky vyjměte.

Poznámka:

1. Před nabíjením nechte akumulátor zcela vychladnout.
2. Před nabíjením akumulátor prohlédněte, nenabíjejte akumulátor, který je prasklý nebo netěsní.

9.1.1 Ukazatel nabíjení

Připojte nabíječku k napájecí zásuvce.

- Stálé zelené světlo: připravena k nabíjení.
- Blíkající červené světlo: nabíjí se.
- Stálé zelené světlo: nabito.
- Stálé zelená a červená: batéria alebo nabíjačka sú poškodené.



Stálé zelené a červené světlo: baterie nebo nabíječka je poškozená.

Poznámka: pokud akumulátor nesedí, odpojte ho a ověřte ve specifikacích, že se k sobě nabíječka akumulátor hodí. Nikdy nenabíjejte žádný jiný akumulátor nebo jakýkoliv akumulátor, který do nabíječky nesedí.

1. Když je akumulátor připojen, často nabíječku i akumulátor kontrolujte.
2. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku ze zásuvky, a potom odpojte akumulátor.
3. Před používáním nechte akumulátor úplně vychladnout.
4. Nabíječku a akumulátor uchovávejte ve vnitřním prostředí, mimo dosah dětí.



POZNÁMKA: Je-li akumulátor po nepřetržitém používání stroje horký, nechte ho před nabíjením vychladnout na pokojovou teplotu. Tak se prodlouží životnost akumulátorů.



POZNÁMKA: Vyjměte akumulátor z nabíječky pomocí palce nebo prsty: stiskněte tlačítko uvolnění akumulátoru a přitom akumulátor vytáhněte.

9.2 Kontrolky signalizace nabití akumulátoru (obr. C)

Na akumulátoru jsou kontrolky jeho nabití, stav nabití můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka (9). Před používáním stroje stiskněte vypínač, abyste zkontrolovali, jestli je akumulátor dostatečně nabit k zajištění řádné funkce.

Stav nabití akumulátoru mohou ukazovat 3 LED kontrolky:

Svítl 3 LED kontrolky Baterie je plně nabité.

Svítl 2 LED kontrolky Baterie je nabité z 60 %.

Svítl 1 LED kontrolka: Akumulátor je téměř vybitý.

9.3 Vložení a vyjmutí akumulátoru (obr. 1)



VAROVÁNÍ: Před provedením jakýchkoliv úprav zajistěte, aby byla vrtačka vypnuta a aby byl volič směru otáčení ve střední poloze.

- Vyjměte akumulátor: zatlačte západku pro uvolnění baterie dovnitř a současným tahem za akumulátor.
- Chcete-li vložit akumulátor, zatlačte já. Do kontaktů v nástroji.

9.4 Instalace a vyjmutí vrtáku a vrtačky (obr. 2)

Tato vrtačka má automatické sklíčidlo, které zabraňuje vrtáku nebo vrtačce v uvolnění a dovoluje vrtací bit utáhnout nebo povolit v čelistech sklíčidla rukou.

- Druhou rukou otáčeje horní kroužek A směru pohybu hodinových ručiček, dokud se otvor sklíčidla na vrtáky nezvětší natolik, aby se do něj nástroj vešel.
- Vložte do sklíčidla vrtačky vrták nebo šroubovací bit.
- Otáčeje kroužek A ve proti směru pohybu hodinových ručiček, dokud nástroj nebude pevně upnut.

Nástroj odstraňte postupem v opačném pořadí.

9.5 Vypínač (3)

Automatické kladivo se zapíná a vypíná stiskem a uvolněním spouštěcího spínače.

9.5.1 Zámek spínače

Spouštěcí spínač je možno zamknout v pozici VYPNUUTO.

Tak se sníží možnost neúmyslného spuštění, když se stroj nepoužívá. Spouštěcí spínač zaaretujete tak, že posunete volič směru otáčení do střední polohy.

9.5.2 Směr otáčení

Směr otáčení se ovládá přepínačem chodu vpřed/zpět (5) umístěným nad spouští.

9.5.2.1 **Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček:**

Doprava: Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte hlavní vypínač a posuňte páku vpřed/vzad na levou stranu nástroje.

9.5.2.2 **Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček:**

Doleva: Chcete-li zvolit zpětné otáčení, posuňte páku na pravou stranu nástroje.

9.5.3 Variabilní rychlosť

Tento nástroj má spínač variabilní rychlosti, který umožnuje měnit rychlosť a kroutící moment se zvyšováním tlaku na spouštěcí spínač.

Rychlosť závisí na přítlaku aplikovaném na spouštěcí spínač.

9.6 Seřízení krouticího momentu

Krouticí moment se nastavuje otáčením kroužku nastavení utahovacího momentu a režimu funkcí. Krouticí moment je vyšší, když je nastavení krouticího momentu nastaveno na vyšší polohu. Krouticí moment je nižší, když nastavíte kroužek nastavení utahovacího momentu a režimu funkcí na nižší polohu. „1“ označuje nejnižší a „20“ označuje nejvyšší polohu.

Krouticí moment se nastavuje nastavením krouticího momentu podle různých šroubů a materiálů, můžete nastavit vhodný krouticí moment, je-li šroub je dlouhý a materiál tvrdý, můžete nastavení upravit na větší.

9.7 Volič funkčního režimu

- Otočte kroužkem nastavení krouticího momentu a režimu funkcí tak, aby ukazatel byl vyrovnaný s vybraným způsobem režimu Příklep „“.
- Otočte kroužkem nastavení krouticího momentu a režimu funkcí tak, aby ukazatel byl vyrovnaný s vybraným způsobem režimu Vrtat „“.

9.8 Volič rychlostí (obr. 3)



POZNÁMKA: značka „1“ je nízkorychlostní poloha, značka „2“ je vysokorychlostní poloha, obě polohy jsou sjednoceny v tlačítku dvourychlostního voliče.

Vrtačka má dvourychlostní převodovku určenou k vrtání při 1 (NÍZKÉ) nebo 2 (VYSOKÉ) rychlosti. Volič rychlostního stupně je umístěn na horní straně vrtačky a umožňuje volbu nízké nebo vysoké rychlosti. Když stisknete tlačítko dopředu a vyberete rozsah nízkých otáček, rychlosť se sníží, ale bude vyšší výkon a krouticí moment. Když použijete vrtačku ve vysokorychlostním rozsahu, rychlosť se zvýší, ale bude menší síla a krouticí moment. Používejte nízkou rychlosť v případech vyžadujících větší sílu a krouticí moment a vysokou rychlosť pro aplikace vyžadující rychlé vrtání.



Důležité: NIKDY neseřizujte tento dvourychlostní volič, zatímco je vrtačka v chodu. Vždy ji nejprve nechte zcela se zastavit.

9.9 Svítílna LED (obr. 4)

Pracovní svítílna LED může svítit před chodem motoru, jestliže stisknete lehce vypínač, čímž si osvětlíte pracovní oblast a můžete si ji hned zkrájet prohlédnout, a svítí i během provozu.



VAROVÁNÍ: Nedívajte se přímo do paprsku svítílny. Nikdy paprskem nemířte na osobu nebo předmět jiný než obrobek.



Laserovým paprskem se nesmí úmyslně mířit na osoby a je třeba zabránit kontaktu s lidským okem po dobu delší než 0,25 vteřiny.

10 ŠROUBOVÁNÍ/VRTÁNÍ/PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ

10.1 Pomocná rukojeť a prodlužovací tyč pro pomocnou rukojet'

10.1.1 Aplikace (obr. 5)

- Bez prodlužovací tyče a bez pomocné rukojeti: **jen při šroubování!**
- S prodlužovací tyčí a pomocnou rukojetí: při šroubování, vrtání a příklepovém vrtání.



VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů, při vrtání nebo příklepovém vrtání, NIKDY nepoužívejte nářadí bez prodlužovací tyče a pomocné rukojeti!

10.1.2 Montáž a demontáž (obr. 5, 6)

- Našroubujte vnější závit pomocné rukojeti na vnitřní závit prodlužovací tyče. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně připevněna (A).
- Našroubujte vnější závit prodlužovací tyče na vnitřní závit vrtačky. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně připevněna (B).

Pomocnou rukojet a prodlužovací tyč vyjměte opačným postupem.



VAROVÁNÍ: Nemontujte pomocnou rukojet bez prodlužovací tyče na vrtačku. Není to dovoleno a ani možné, protože závity A a B jsou odlišné.

10.2 Tipy k vrtání

- Používejte pouze správně nabroušené vrtáky vhodné na daný materiál.
- Při vrtání tvrdých materiálů je třeba na stroj silně tlačit. Přílišný tlak ale vrtací výkon nezlepšuje a představuje zbytečnou zátěž stroje a vrtacího nástroje.
- Obrobek upevněte, aby se při vrtání neotáčel.
- Při vrtání vždy tlačte přímo v linii s vrtákem. Použijte dostatečný tlak, aby se nástroj zakusoval, ale netlačte příliš, aby nedošlo k zastavení motoru nebo poškození nástroje.
- Pokud se vrták zastaví, ihned uvolněte spínač a sejměte nástroj z místa práce, abyste určili příčinu zastavení.
- Pokud je to možné, použijte pomocné madlo, které zlepšuje kontrolu a snižuje únavu.
- Abyste snížili nebezpečí náhlého zastavení a prolomení materiélem, snižte tlak na vrták a trochu zvolněte.
- Při vytahování nástroje z otvoru nechte motor běžet. Zabráňte tak zaseknutí.
- Nezajistujte spínač v poloze „zap“, když může být nutné vrták rychle zastavit.

10.3 Vrtání

Před použitím k vrtání by mělo být nastavení krouticího volič funkčního režimu na pozici vrtačky „“.

Jestliže vrtáte do tvrdého hladkého povrchu, označte si požadované středové umístění otvoru důlčíkem. Tím předejdete sklouznutí vrtacího bitu ze středu otvoru při začátku vrtání otvoru. Držte nástroj pevně a umístěte hrot vrtáku nebo bitu do obrobku, přičemž budete tlačit pouze natolik, aby bit dálé řezal. Pro rozšíření otvoru netlačte ani nevyvíjejte boční tlak.

10.4 Vrtání do dřeva

Pro vrtání do dřeva používejte v zájmu dobré výkonnosti vysokorychlostní ocelové bity. Otočte volič funkčního režimu na režim vrtání „“. Vrtat začínejte velmi pomalou rychlosťí, aby vám vrták nesklouzl z počáteční polohy. Jakmile se vrták zakousne do materiálu, rychlosť zvýšte. Při vrtání průchozích otvorů umístěte za obrobek dřevěný blok, aby na zadní straně otvoru nevznikaly otřepené nebo popraskané okraje.

10.5 Vrtání do kovu

Pro vrtání do kovu nebo oceli používejte v zájmu dobré výkonnosti vysokorychlostní ocelové bity. Otočte volič funkčního režimu na režim vrtání „“. Vrtat začínejte velmi pomalou rychlosťí, aby vám vrták nesklouzl z počáteční polohy. Udržujte rychlosť a tlak, při nichž lze vrtat, aniž by se bit přehříval.

Budete-li příliš tlačit, může nastat:

- přehřátí vrtačky,
- opotřebování ložisek,
- ohnutí nebo spálení bitů,
- vytváření nesoustředných nebo nepravidelných otvorů.

Při vrtávání velkých otvorů do kovu se doporučuje vrtat nejprve malým bitem a pak práci dokončit velkým. Bit též mažte olejem, aby vrtání probíhalo snáze a prodloužila se životnost bitu.

10.6 Šroubování

- K dosažení maximálního výkonu při šroubování šroubů používejte kvalitní byty, kroužek nastavení krouticího momentu a režimu funkci otoče do jednoho z nastavení krouticího momentu (poloha mezi 1 a 20).
- Zafixujte nastavení krouticího momentu dostatečně nízko, aby byla k dispozici bezpečnostní rezerva. Při prvním šroubování malých šroubků do měkkého materiálu používejte velmi nízké nastavení krouticího momentu. Pak upravte nastavení podle stanovení správné požadované síly.



POZNÁMKA: Požadované nastavení krouticího momentu se odvíjí od šroubovaných položek. V případě šroubů vezměte v úvahu velikost, délku a typ materiálu.

10.7 Nastavení příklepu

- Pro maximální výkon používejte kvalitní byty do zdí pro příklepové vrtání, otoče volič funkčního režimu do polohy příklepového režimu „“.
- Toto nastavení použijte pouze při hloubení nebo vrtání do kamene/betonu. Nastavení příklepu funguje dobře při vrtání/sekaní do materiálů.
- Aby byla aktivována funkce příklepu, MUSÍ být špička nástroje pevně stlačená.
- Při vrtání do cihel použijte lehký tlak a střední otáčky.
- Při vrtání tvrdých materiálů, například betonu, použijte vyšší tlak a vysoké otáčky.
- Při vrtání dlaždic si nejdříve vyzkoušejte nejlepší otáčky a tlak na odpadním kusu.



POZNÁMKA: Při vrtání do zdí používejte výhradně byty do zdí.



POZOR: Váš 20 V nástroj je vybaven režimem „spánku“, který pomáhá prodloužit životnost akumulátoru. Po delší době nepoužívání bude stroj před spuštěním pomaleji nabíhat. Znamená to „probíráni akumulátoru ze spánku“ a jedná se o normální stav.

11 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

11.1 Čištění

- Před prováděním kontroly nebo údržby se vždy ujistěte, že je stroj vypnutý a je z něj vyndáný akumulátor.
- Abyste předešli přehřátí motoru, udržujte větrací otvory stroje čisté.
- Pravidelně čistěte těleso stroje měkkou tkaničkou, nejlépe po každém použití.
- Udržujte větrací otvory bez prachu a nečistot.
- Jestliže nečistota nepovoluje, použijte měkkou tkaničku navlhčenou ve vodě s přídavkem mýdla.
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, například benzín, alkohol, čpavková voda atd. Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové díly.

11.2 Údržba

- Naše stroje jsou konstruovány tak, aby mohly pracovat po dlouhou dobu s minimální údržbou. Dlouhodobé bezproblémové používání závisí na řádné péči o stroj a na pravidelném čištění.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Sklícidlo	13 mm bez použití klíče
Napájení	20 V DC
Převod	2 rychlosti
Otáčky bez zatížení	0–600 / 0–2000 min ⁻¹
Nastavení kroutícího momentu	20 pozice
Kroutící moment	120 Nm (MAX.)

13 HLUČNOST

Hodnoty emisí hluku se měří podle příslušné normy. (K=3)

Úroveň akustického tlaku LpA	90 dB(A)
Úroveň akustického výkonu LwA	98 dB(A)



POZOR! Hladina akustického tlaku může přesáhnout 85 dB(A), v takovém případě použijte ochranu sluchu.

aw (Vibrace)

Max. 6,2 m/s²K = 1,5 m/s²

14 ZÁRUKA

- Tato záruka kryje veškeré materiálové nebo výrobní vady kromě: akumulátorů, nabíječek, vadných dílů podléhajících běžnému opotřebení (například ložiska, kartáčky, kabely a zástrčky nebo příslušenství, například vrtáky, vrtací bity, pilové kotouče atd.); poškození nebo vad vyplývajících ze špatného zacházení, nehod nebo provedených změn; přepravních nákladů.
- Na poškození nebo závady vyplývající z nevhodného používání se záruka také nevztahuje.
- Také odmítáme veškerou odpovědnost za jakékoli poranění vyplývající z nevhodného použití stroje.
- Opravy může provádět pouze servisní středisko autorizované pro stroje Powerplus.
- Více informací můžete získat na čísle 00 32 3 292 92 90.
- Náklady na dopravu vždy nese zákazník, pokud není písemně dohodnuto jinak.
- Stejně tak nelze vznášet nárok na záruku v případě, že škoda na zařízení vznikla následkem nedbalé údržby nebo přetížení.
- Zcela vyloučeny ze záruky jsou škody vzniklé následkem zaplavení tekutinou, přílišného zaprášení, úmyslného poškození (ať jde o záměr či hrubou nedbalost), nepatřičného používání (používání k účelům, k nimž zařízení není vhodné), diletantského používání (např. nedodržováním pokynů v návodu), nekvalifikovaného sestavení, zásahu bleskem a chybného síťového napětí. Tento seznam není vyčerpávající.
- Uznání záručního nároku nemůže nikdy vést k prodloužení záruční lhůty ani začátku nové záruční lhůty v případě, že bylo zařízení vyměněno.
- Zařízení nebo díly vyměněné v rámci záruky se proto stávají vlastnictvím Varo NV.
- Vyhrazujeme si právo odmítnout jakýkoliv nárok v případech, kdy nelze ověřit nákup nebo kdy je zřejmé, že výrobek nebyl správně udržován (pravidelné čištění větracích otvorů, pravidelné servisování uhlíkových kartáčků atd.).
- Uschovejte si doklad o zakoupení, protože se jím prokazuje datum nákupu.
- Zařízení se musí prodejci vrátit nerozmontované, v přijatelně čistém stavu, (v původním kufříku s výliskem na uložení zařízení, pokud se tento požadavek vztahuje na tento případ) spolu s dokladem o zakoupení.
- Aby byl zajištěn optimální provoz, je stroj třeba nabít alespoň 1 x za měsíc.

15 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Bude-li vaše zařízení po delší době používání třeba vyměnit za nové, nelikvidujte použité zařízení spolu s běžným domovním odpadem, ale proveďte to způsobem ekologicky bezpečným.

Elektrický odpad se nesmí likvidovat jako součást domovního odpadu. Pokud je to možné, provádějte recyklaci. Zeptejte se na místním úřadu nebo u prodejce, kde a jak lze recyklovat.



POWDP15250

CS

VARO-Vic. Van Rompu N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGIUM, tímto prohlašuje pouze, že

Výrobek: Vrtačka s příklepem 20 V

Značka: POWERplus

Model: POWDP15250

je ve shodě se základními požadavky a ostatními relevantními ustanoveními příslušných evropských směrnic/nařízení založených na aplikaci evropských harmonizovaných norem. Jakákoliv neschválená úprava přístroje vede ke ztrátě platnosti tohoto prohlášení.

Evropské směrnice/nařízení (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

2011/65/EU

2006/42/EC

2014/30/EU

Evropské harmonizované normy (včetně, nastanou-li, jejich změn a doplňků až do data podpisu):

EN62841-1 : 2015

EN62841-2-1 : 2018

EN IEC 55014-1 : 2021

EN IEC 55014-2 : 2021

Držitel technické dokumentace: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompu N.V.

Níže podepsaný jedná jménem vedení společnosti:

Philippe Vankerkhove

Regulativní postupy – Manažer pro dohled nad řádným jednáním

21/11/2023

POWERPLUS	POWDP15250	SK
1	ZAMÝŠLANÉ POUŽITIE	3
2	POPIS (OBR. A, B, C).....	3
3	OBSAH BALENIA.....	3
4	SYMBOLY	4
5	VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE	4
5.1	Pracovná plocha	4
5.2	Elektrická bezpečnosť	4
5.3	Osobná bezpečnosť	5
5.4	Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň	5
5.5	Servis.....	6
6	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA VRTAČIEK	6
7	DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY	7
7.1	Batéria (NIE je súčasťou balenia)	7
7.2	Nabíjačky (NIE je súčasťou balenia).....	7
8	PRVKY.....	8
8.1	Lítium-iónová batéria (NIE je súčasťou balenia) (7)	8
8.2	Skl'iučovadlo bez kl'úča (1).....	8
8.3	Krúzok nastavenia utáhovacieho momentu a režimu funkcií (2)	8
8.4	Gombík prepínania chodu vpred/vzad (voľba smeru rotácie doprava/dol'ava) (5).....	8
8.5	Meniteľná rýchlosť	8
8.6	Regulátor nastavenia rýchlosťi (4).....	8
8.7	Kontrolka LED (6)	8
8.8	Termoplastická mäkká rukoväť	8
9	PREVÁDZKA	8
9.1	Nabíjanie akumulátorovej batérie (NIE je súčasťou balenia)	8
9.1.1	Indikácie pre nabíjanie (obr. C)	9
9.2	Indikátor nabitia akumulátora (obr. C).....	9
9.3	Vloženie a vybratie batérie (obr. 1)	10

POWERPLUS

POWDP15250

SK

9.4	<i>Inštalácia a vybratie korunky a vrtáka (obr. 2)</i>	10
9.5	<i>Spínač (4)</i>	10
9.5.1	Zámok vypínača	10
9.5.2	Smer otáčania	10
9.5.2.1	<i>Otáčanie v smere hodinových ručičiek:</i>	10
9.5.2.2	<i>Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek:</i>	10
9.5.3	Meniteľná rýchlosť	10
9.6	<i>Nastavenie utáhovacieho momentu</i>	10
9.7	<i>Prepínač režimu funkcií</i>	11
9.8	<i>Regulátor rýchlosť (obr. 3)</i>	11
9.9	<i>Svetlo LED (obr.4)</i>	11
10	SKRUTKOVANIE/VRTANIE/PRÍKLEPOVÉ VRTANIE	11
10.1	<i>Pomocná rukoväť a predlžovacia tyč pre pomocnú rukoväť</i>	11
10.1.1	Aplikácia (obr. 5)	11
10.1.2	Montáž a demontáž (obr. 5, 6)	11
10.2	<i>Tipy týkajúce sa vŕtania</i>	12
10.3	<i>Vŕtanie</i>	12
10.4	<i>Vŕtanie do dreva</i>	12
10.5	<i>Vŕtanie do kovu</i>	13
10.6	<i>Skrutkovanie skrutiek</i>	13
10.7	<i>Nastavenie príklepu</i>	13
11	ČISTENIE A ÚDRŽBA	14
11.1	<i>Čistenie</i>	14
11.2	<i>Údržba</i>	14
12	TECHNICKÉ ÚDAJE	14
13	HLUK	14
14	ZÁRUKA	15
15	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	15
16	VYHLÁSENIE O ZHODE	16

1 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Toto elektrické náradie je určené na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu, plastu a muriva.
Nevhodné na profesionálne použitie.



VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak vaše elektrické zariadenie budete dávať iným používateľom, odovzdajte ho spolu s týmito pokynmi.

2 POPIS (OBR. A, B, C)

- | | |
|--|--|
| 1. Sklučovadlo bez klúča | 8. Tlačidlo na uvoľnenie batérie |
| 2. Krúžok nastavenia uťahovacieho momentu a režimu funkcií | 9. Indikátor kapacity batérie |
| 3. Spúšť | 10. Nabíjačka (NIE je súčasťou balenia) |
| 4. Volič vysokej/nízkej rýchlosťi | 11. Spona na remienku |
| 5. Volič chodu vpred/vzad | 12. Predlžovacia tyč pre pomocnú rukoväť |
| 6. Kontrolka LED | 13. Pomocná rukoväť |
| 7. Batéria (NIE je súčasťou balenia) | |

3 OBSAH BALENIA

- Odstráňte všetok baliaci materiál.
- Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
- Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
- Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy poškodené.
- Baliaci materiál si, ak je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.



VAROVANIE: Bialiaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!

1x príklepová vŕtačka

1x pomocná rukoväť

1x spona na remienku + skrutka

1x návod na používanie

1x predlžovacia tyč pre pomocnú rukoväť



Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte predajcu.

4 SYMBOLY

V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:

	Označuje riziko zranenia, alebo poškodenie nástroja.		V súlade so základnými požiadavkami európskych smerníc.
	Pozorne si prečítajte pokyny.		Balenia II. triedy – dvojité izolácia – Nepotrebujete uzemnenú zástrčku (iba pre nabíjačku, NIE je súčasťou balenia).
	Okolitá teplota max. 40 °C (iba pre batériu (NIE je súčasťou balenia)).		Nabíjačku ani akumulátorovú batériu nevystavujte vode (NIE je súčasťou balenia).
	Batériu a nabíjačku používajte iba zatvorených miestnostiach (NIE je súčasťou balenia).		Akumulátorovú batériu ani nabíjačku nespaľujte (NIE je súčasťou balenia).
	Noste ochranné okuliare.		Noste chrániče sluchu.
	Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom.		

5 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ NÁRADIE

Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať. Termín „elektrické náradie“ v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).

5.1 Pracovná plocha

- Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
- Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže zapaliť prach alebo výparы.
- Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli by odpútavať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.

5.2 Elektrická bezpečnosť

- Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napäťím na výkonnostnom štítku.
- Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sietovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc zodpovedajúcich sietovej zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnení alebo spojení s uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.

- Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie ani vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predĺžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

5.3 Osobná bezpečnosť

- Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražití, sledujte čo robíte a riadte sa zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavení, alebo ak ste pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
- Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy nosťe chránič očí. Používaním bezpečnostných pomôcok, ako je protiprachová maska, neklizává bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo chrániče uší za každých podmienok sa znížuje riziko osobných úrazov.
- Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
- Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického náradia môžu spôsobiť úraz.
- Nenaklňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
- Budte vhodne oblečení. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachoziť do pohyblivých dielov.
- Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok je možné znížiť nebezpečenstvo spôsobované prachom.

5.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň

- Pri použíti elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- Pred akýmkolvek nastavováním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia odpojte vidlicu od napájacieho napäťa. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znížujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
- Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoužitých používateľov.
- Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť funklosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické náradie musí pred opäťovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobuje nedostatočne udržiavané elektrické náradie.
- Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa ovládajú.
- Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ

pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia na iné operácie ako tie, na ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.

5.5 Servis

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia.

6 ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY TÝKAJÚCE SA VRTAČIEK

- Pri vykonávaní práce na miestach, kde by rezný nástroj mohol prieť do kontaktu so skrytým káblom, držte elektrický nástroj za izolovanú rukoväť. Neizolované kovové diely nástroja môžu byť pod napäťom, ak dôjde ku kontaktu so „živým“ vodičom, a operátor môže utriepť úraz elektrickým prúdom.
- Vrták nechajte vychladnúť skôr, než sa ho budete dotýkať, vymieňať alebo nastavovať. Vrtáky sa pri používaní veľmi zohrievajú a môžu vás popaliť.
- Vyhýbajte sa náhodnému spusteniu nástroja. Pripravte sa začať pracovať pred zapnutím nástroja.
- Nástroj nepoložte, až kým sa úplne nezastaví. Pohyblivé diely sa môžu zachytiť o povrch a nástroj sa môže stať neovládateľný.
- Ručné elektrické náradie pri používaní pevne držte oboma rukami na odolanie rozbehovému momentu.
- Nástroj nenechávajte bez dozoru, keď je pripojený akumulátor. Pred odchodom nástroj vypnite a vyberte akumulátor.
- Nabíjačka sa počas používania zohrieva. Nabíjačka sa môže zohriat na nebezpečné úrovne a vytvoriť nebezpečenstvo požiaru, ak nebude dostatočne vetraná, v dôsledku elektrickej poruchy alebo ak sa používa v horúcom prostredí. Nabíjačku neumiestňujte na horľavý povrch. Vetracie otvory na nabíjačke neblokujte. Nabíjačku v žiadnom prípade neumiestňujte na koberce alebo handry; sú nielen horľavé, ale pod nabíjačkou tiež blokujú vetracie otvory. Nabíjačku umiestnite na stabilný, pevný nehorľavý povrch (ako napríklad stabilný kovový pracovný stôl alebo betónová podlaha) minimálne 30 cm od všetkých horľavých predmetov, ako napríklad záclony alebo steny. Na pracovisku by ste mali mať hasiaci prístroj a detektor dymu. Nabíjačku a akumulátor počas nabíjania často sledujte.
- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Výstrahy, bezpečnostné opatrenia a pokyny opísané v tomto návode na použitie nemožno aplikovať na všetky možné podmienky a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Operátor musí vedieť, že zdravý úsudok a opatrnosť sú činitele, ktoré do tohto výrobku nemožno vložiť, ale musí ich mať operátor.

7 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE BATÉRIE A NABÍJAČKY



Používajte iba akumulátory a nabíjačky, ktoré sú použiteľné pre toto zariadenie.

7.1 Batéria (NIE je súčasťou balenia)

- Nikdy neotvárajte zo žiadneho dôvodu.
 - Neskladujte na miestach, kde môže teplota prekročiť 40 °C.
 - Nabíjajte len pri okolitej teplote v rozsahu od 4 °C do 40 °C.
 - Batérie skladujte na chladnom a suchom mieste (5 °C - 20 °C). Batérie nikdy neskladujte vo vybitom stave.
 - Pre lítium-iónové batérie je lepšie pravidelne ich vybiť a nabiť (aspoň 4-krát ročne). Ideálne nabítie pre dlhodobé skladovanie vašej lítium-iónovej batérie je 40% kapacity.
 - Pri likvidácii batérií sa riadte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
 - Neskratujte. Ak sa prostredníctvom náhodného kontaktu s kovovým predmetom vytvorí spojenie medzi kladným (+) a záporným (-) pólem, batéria sa zoskratuje a pretekajúci intenzívny prúd spôsobí vytvorenie tepla, čo môže spôsobiť prasknutie alebo požiar.
 - Nezohrievajte. Ak batériu zahrejete na teplotu vyššiu ako 100 °C, môžu sa poškodiť tesnenia, izolácia a iné polymérové komponenty, čo spôsobí únik elektrolytickej kvapaliny alebo vnútorný skrat, s následným vysokým zahriatím vedúcim k prasknutiu alebo vznieteniu batérie. Batéria okrem toho nezahadzuje do ohňa. Mohlo by to spôsobiť výbuch alebo intenzívne horenie.
 - V extrémnych podmienkach môže dôjsť k úniku kvapaliny z batérie. Ak si na batérii

Ihneď opláchnite vodou. Zneutralizujte slabou kyselinou, napr. šťavou z citróna alebo octom. V prípade kontaktu s očami, vyplachujte veľkým množstvom čistej vody minimálne 10 minút. Obráťte sa na lekára.



Nebezpečenstvo požiaru! Kontakty odpojenej batérie neskratujte. Batériu nespaľujte.

7.2 Nabíjačky (NIE je súčasťou balenia)

- Nikdy nepoužívajte nedobíjateľné batérie.
 - Poškodené káble ihneď vymenite.
 - Nevystavujte vode.
 - Nabíjačku neotvárajte.
 - Do nabíjačky nepichajte.
 - Nabíjačka je určená len na použitie vo vnitri.

8 PRVKY**8.1 Lítium-iónová batéria (NIE je súčasťou balenia) (7)**

Výhody lítium-iónových batérií:

- Lítium-iónové batérie majú vyšší pomer kapacity/hmotnosti (viac energie na menej ľažšiu, kompaktnejšiu batériu).
- Bez pamäťového efektu (strata kapacity po niekoľkých cykloch nabitia/vybitia) ako iné typy batérií (Ni-Cd, Ni-MeH atď.).
- Obmedzené samovybijanie (pozrite tiež kapitolu: „Skladovanie“).

8.2 Sklučovadlo bez kľúča (1)

Váša vŕtačka má sklučovadlo bez kľúča, ktoré vám umožňuje rukou utiahnuť alebo uvoľniť vrtnú korunku z čelustí sklučovadla.

8.3 Krúžok nastavenia utáhovacieho momentu a režimu funkcií (2)

Vŕtačka má krúžok nastavenia utáhovacieho momentu. Umožňuje vám vybrať požadovaný utáhovací moment v závislosti od úlohy, ktorú chcete vykonať (vŕtanie / rôzne typy skrutiek do rôznych materiálov). Správne nastavenie závisí od typu materiálu a veľkosti skrutky ktorú používate. Okrem nastavenia utáhovacieho momentu môžete týmto krúžkom zmeniť aj režim funkcií na funkciu vŕtania alebo funkciu príklepového vŕtania.

8.4 Gombík prepínania chodu vpred/vzad (volba smeru rotácie doprava/doľava) (5)

Vŕtačka má gombík prepínania chodu vpred/vzad nad hlavným vypínačom.

UPOZORNENIE: Aby ste predišli poškodeniu prevodovky, vždy nechajte sklučovadlo úplne zastaviť a až potom meňte smer rotácie alebo zvoľte inú rýchlosť (vysokú-nízku). Ak chcete pohyb zastaviť, pustite vypínač spustenia.

8.5 Meniteľná rýchlosť

Váša bezšnúrová vŕtačka je vybavená regulátorom rýchlosťi. Rýchlosť rotácie a točivý/utáhovací moment sa bude zvyšovať/znižovať v závislosti od tlaku využívanom na vypínač. Táto vŕtačka má elektrickú brzdu, keď pustíte vypínač, sklučovadlo sa prestane točiť.

8.6 Regulátor nastavenia rýchlosťi (4)

Váša bezšnúrová vŕtačka má dvojstupňové volenie rýchlosťi, určené pre vŕtanie a skrutkovanie pri nízkej (1) alebo vysokej (2) rýchlosťi. Posuvný gombík je umiestnený na vrchu vŕtačky a možno ním zvolať buď nízku (1) alebo vysokú (2) rýchlosť.

8.7 Kontrolka LED (6)

Váša bezšnúrová vŕtačka je vybavená kontrolkou LED vpredu nad spúšťou.

8.8 Termoplastická mäkká rukoväť'

Váša bezšnúrová vŕtačka je vybavená termoplastickou gumovou mäkkou rukoväťou a ochrannými časťami. TPR (termoplastická guma) je elastická, tlmi nárazy a nepoškodzuje životné prostredie (je recyklovateľná).

9 PREVÁDZKA**9.1 Nabíjanie akumulátorovej batérie (NIE je súčasťou balenia)**

Batéria pre toto náradie má kvôli prevencii problémom len nízky stupeň nabitia, preto ju pred prvým použitím budete musieť nabiť.



Poznámka: Batéria nedosiahnu plnú kapacitu pri prvom nabíjaní. Úplne nabitie batérie sa dosiahne až po niekoľkých cykloch. Batéria by sa mala nabíjať iba vo vnútri.

Batéria sa po normálnom používaní musí nabíjať na plnú kapacitu približne 1 hodinu.

Akumulátorová batéria sa pri nabíjaní mierne zahreje. Je to normálny stav a nepredstavuje to problém.

Nabíjačku neumiestňujte na príliš horúce alebo studené miesto. Najlepšie je pri normálnej izbovej teplote. Keď sa batéria úplne nabije, odpojte nabíjačku od napájacieho zdroja a akumulátorovú batériu z nabíjačky vyberte.

Poznámka:

1. Akumulátorovú batériu nechajte pred nabíjaním úplne vychladnúť.
2. Akumulátorovú batériu pred nabíjaním skontrolujte. Ak je akumulátorová batéria popraskaná alebo tečie, nenabíjajte ju.

9.1.1 Indikácie pre nabíjanie (obr. C)

Nabíjačku pripojte k elektrickej zásuvke.

- Sveti zelená kontrolka: pripravené na nabíjanie.
- Bliká červená kontrolka: nabíja sa.
- Sveti zelená kontrolka: nabíjanie je dokončené.
- Sveti zelená aj červená kontrolka: akumulátor alebo nabíjačka sú poškodené.



Poznámka: Ak batéria riadne nepasuje, odpojte ju a podľa tabuľky špecifikácií skontrolujte, či máte správny model pre túto nabíjačku.
Nenabíjajte žiadnu inú akumulátorovú batériu ani akumulátorovú batériu, ktorá riadne nepasuje do nabíjačky.

1. Nabíjačku a akumulátor počas pripojenia často sledujte.
2. Nabíjačku po skončení nabíjania odpojte a vyberte z nej akumulátor.
3. Pred použitím nechajte akumulátor úplne vychladnúť.
4. Nabíjačku aj akumulátor uložte vnútri a mimo dosahu detí.



POZNÁMKA: Ak je batéria po nepretržitom používaní v nástroji horúca, nechajte ju pred nabíjaním vychladnúť na izbovú teplotu. Predtým sa tým životnosť vašich batérií.



POZNÁMKA: Akumulátorovú batériu vyberte rukou zo stojana nabíjačky, a to tak, že stlačíte uvoľnovacie tlačidlo batérie a súčasne budete akumulátorovú batériu vytáhovať.

9.2 Indikátor nabitia akumulátora (obr. C)

Na akumulátore sú indikátory jeho nabitia. Stav nabitia akumulátora môžete skontrolovať stlačením tlačidla (9). Pred použitím zariadenia stlačte spúšť vypínača a skontrolujte, či je akumulátor úplne nabitý, aby zariadenie mohlo správne fungovať.

Tieto 3 kontrolky LED ukazujú stav nabitia akumulátora:

svietia 3 kontrolky LED: akumulátor je plne nabitý.

svietia 2 kontrolky LED: akumulátor je nabitý na 60 %.

svieti 1 kontrolka LED: akumulátor je takmer vybitý.

9.3 Vloženie a vybratie batérie (obr. 1)

VAROVANIE: Pred vykonávaním akýchkoľvek úprav zabezpečte, aby bola vŕtačka vypnuta a volič rotácie bol v stredovej polohe.

- Batériu vyberte tak: na akumulátore stlačte uvoľňovaciu západku súčasne akumulátorovú batériu vytiahnete.
- Batériu vložíte tak, že ju pritlačíte na kontakty nástroja.

9.4 Inštalácia a vybranie korunky a vrtáka (obr. 2)

Táto vŕtačka má bezklúčové skľučovadlo na zabránenie uvoľnenia uvoľnenia korunky alebo vrtáka a umožňuje ručné utiahnutie alebo uvoľnenie vŕtnej korunky v čelustiach skľučovadla.

- Otáčajte druhou rukou krúžok v smere hodinových ručičiek, kým nebude otvor skľučovadla na vrták dostatočne veľký, aby sa do neho vložil nástroj.
- Do skľučovadla na vrták vložte vrták alebo skrutkovaciu korunku.
- Otáčajte krúžkom proti smeru hodinových ručičiek, kým nebude nástroj pevne zovretý.

Nástroj vyberte opačným smerom.

9.5 Spínač (4)

Vŕtačka sa spúšťa a vypína stlačením a uvoľnením hlavného vypínača.

9.5.1 Zámok vypínača

Hlavný vypínač možno zablokovať vo VYP. polohe.

Toto vám pomôže znížiť možnosť náhodného spustenia, keď zariadenie nepoužívate. Hlavný vypínač zablokujte tak, že gombík otáčania umiestnite do stredovej polohy.

9.5.2 Smer otáčania

Smer otáčania sa ovláda voličom chodu vpred/vzad (5) umiesteným nad spúšťou.

9.5.2.1 Otáčanie v smere hodinových ručičiek:

Doprava: Na zvolenie smeru otáčania vpred, uvoľnite hlavný vypínač a páku prepínania smeru vpred/vzad zatlačte doľava.

9.5.2.2 Otáčanie proti smeru hodinových ručičiek:

Doľava: Na zvolenie smeru otáčania vzad, zatlačte páku doprava.

9.5.3 Meniteľná rýchlosť

Tento nástroj má spínač meniteľnej rýchlosťi, ktorý dodáva vyššiu rýchlosť a uťahovací moment so zvyšovaním tlaku na hlavný vypínač.

Rýchlosť sa reguluje silou stlačenia hlavného vypínača.

9.6 Nastavenie uťahovacieho momentu

Uťahovací moment sa nastavuje otáčaním krúžku nastavenia uťahovacieho momentu a režimu funkcií. Uťahovací moment je väčší, keď je nastavenie uťahovacieho momentu nastavené na vyššiu polohu. Uťahovací moment je menší, keď nastavíte krúžok nastavenia uťahovacieho momentu a režimu funkcií na nižšiu polohu. „1“ označuje najnižšiu a „20“ označuje najvyššiu polohu.

Uťahovací moment sa nastavuje pomocou nastavenia uťahovacieho momentu v závislosti od skrutky a materiálu. Vhodný uťahovací moment môžete nastaviť nasledovne: ak je skrutka dlhá a materiál tvrdý, nastavte na väčšiu hodnotu nastavenia.

9.7 Prepínač režimu funkcií

- Otočte krúžkom nastavenia uťahovacieho momentu a režimu funkcií tak, aby ukazovateľ bol vyravnany s vybratým spôsobom režimu Príklep „“.
- Otočte krúžkom nastavenia uťahovacieho momentu a režimu funkcií tak, aby ukazovateľ bol vyravnany s vybratým spôsobom režimu Vŕtať „“.

9.8 Regulátor rýchlosťi (obr. 3)

POZNÁMKA: Značka „1“ predstavuje nízku rýchlosťnú polohu, značka „2“ predstavuje vysokú rýchlosťnú polohu, ktorá sa volí tlačidlom dvojrýchlosného regulátora.

Vŕtačka má dvojrýchlosné prevodové súkolesie určené na vŕтанie pri rýchlosti 1 (nízke) alebo 2 (vysoké). Volič rýchlosťi sa nachádza na vrchu vŕtačky a možno ním zvoliť buď nízku alebo vysokú rýchlosť. Keď stlačíte gombík dopredu a zvolíte nízky rýchlosťný stupeň, rýchlosť sa zníži, ale bude dodávať viac sily a uťahovacieho momentu. Keď vŕtačku používate pri vysokom rýchlosťnom stupni, rýchlosť sa zvýši, ale bude poskytovať menej sily a uťahovacieho momentu. Nižšiu rýchlosť používajte na použitie väčšej sily a uťahovacieho momentu a vyššiu rýchlosť používajte na rýchle vŕtanie.



Dôležité: Tento dvojrýchlosný regulátor nenastavujte NIKDY, keď vŕtačka beží. Vždy najprv počkajte, kým sa úplne nezastaví.

9.9 Svetlo LED (obr.4)

Pracovné svetlo LED sa môže rozsvietiť pred spustením motora, ak zláhka stlačíte spínač, čím osvetlite pracovnú oblasť, aby ste si ju mohli najprv skontrolovať a svetlo bude naďalej svietiť aj počas prevádzky.



VAROVANIE: Nepozerajte sa priamo do svetelného lúča. Lúčom nikdy nemiere na osoby alebo predmety, okrem obrobku.



Lúčom nemiere zámerne na personál a treba zabezpečiť, aby nebol namierený do očí osôb dlhšie ako 0,25 s.

10 SKRUTKOVANIE/VŔTANIE/PRÍKLEPOVÉ VŔTANIE

10.1 Pomocná rukoväť a predlžovacia tyč pre pomocnú rukoväť**10.1.1 Aplikácia (obr. 5)**

- **Bez predlžovacej tyče a bez pomocnej rukoväte: len pri skrutkovaní!**
- S predlžovacou tyčou a pomocnou rukoväťou: pri skrutkovaní, vŕtaní a príklepovom vŕtaní.



VAROVANIE: Z bezpečnostných dôvodov, pri vŕtaní alebo príklepovom vŕtaní, NIKDY nepoužívajte náradie bez predlžovacej tyče a pomocnej rukoväte!

10.1.2 Montáž a demontáž (obr. 5, 6)

- Naskrutkujte vonkajší závit pomocnej rukoväte na vnútorný závit predlžovacej tyče. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne pripojená (A).

- Naskrutkujte vonkajší závit predlžovacej tyče na vnútorný závit vŕtačky. Otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne pripojená (B).
- Pomocnú rukoväť a predlžovaciu tyč vyberte opačným postupom.



VAROVANIE: Nemontujte pomocnú rukoväť bez predlžovacej tyče na vŕtačku. Nie je to dovolené a ani možné, pretože závity A a B sú odlišné.

10.2 Tipy týkajúce sa vŕtania

- Použite iba správne nabrúsené vrtné korunky vhodné pre vŕtaný materiál.
- Pri vŕtaní do tvrdých materiálov je nutné využiť na nástroj silný tlak. Nadmerný tlak však nelepšuje výkon a zbytočne zaťahuje nástroj aj korunku.
- Zaistite obrobok proti otočeniu počas vŕtania.
- Počas vŕtania vždy využívajte tlak priamo v osi korunky. Využívajte primeraný tlak, aby korunka vnikala do materiálu, zároveň však dbajte, aby nedošlo k preťaženiu motora alebo poškodeniu korunky.
- Ak dôjde k preťaženiu vŕtačky, ihneď uvoľnite spúšť a odstráňte vŕtačku z otvoru, aby ste určili príčinu preťaženia.
- Ak je to možné, používajte pomocnú rukoväť k získaniu dodatočnej kontroly a zabráneniu únavy.
- Ak chcete minimalizovať šancu náhleho preťaženia a prevŕtania materiálu, znížte tlak využívaný na vŕtačku a korunku zľahka uvoľnite.
- Pri vytáhovaní korunky z vyvŕtaného otvoru nechajte motor bežať. Tým zabránite zaseknutiu.
- Neuzamkajte spúšť v polohe „zap.“, ak môže byť potrebné vŕtačku náhle zastaviť.

10.3 Vŕtanie

Pred vŕtaním musí, funkcií musí byť nastavený do polohy Vŕtať „“.

Pri vŕtaní do tvrdých, hladkých povrchov používajte na vyznačenie požadovaného umiestnenia otvoru stredový razič. Zabráňte tým vyšmyknutiu vrtnej korunky zo stredu, keď začnete otvor vŕtať. Nástroj držte pevne a špičku vrtáka alebo korunku zasúvajte do obrobku tak, že budete využívať len taký tlak, aby korunka rezala. Ak chcete predĺžiť otvor, nevyužívajte silný ani bočný tlak.

10.4 Vŕtanie do dreva

Aby mala vŕtačka maximálny výkon, použite násady z rýchloreznej ocele pre vŕtanie do dreva.

Volič režimu funkcií otočte do polohy Vŕtať „“. Začnite vŕtať pri veľmi nízkej rýchlosťi, aby ste predišli zošmyknutiu vrtáku zo začiatocného bodu. Pri zarezávaní vrtáka do materiálu zvyšujte rýchlosť. Pri vŕtaní cez otvory umiestnite za obrobok kus dreva, aby ste zabránili vzniku rozštiepených okrajov na zadnej strane otvoru.

10.5 Vŕtanie do kovu

Aby mala vŕtačka maximálny výkon, použite násady z rýchloreznej ocele pre vŕtanie do kovu alebo ocele. Volič režimu funkcií otočte do polohy režimu Vŕtať „“. Začnite vŕtať pri veľmi nízkej rýchlosťi, aby ste predišli zošmyknutiu vrtáku zo začiatocného bodu. Zachovajte rýchlosť a tlak, ktoré umožňujú vŕtanie bez prehriatia vrtáka.

Príliš vysoký tlak spôsobuje:

- Prehriatie vŕtačky,
- Opotrebovanie ložísk,
- Ohnutie alebo spálenie vrtákov,
- Vytvorenie posunutých alebo nepravidelne tvarovaných otvorov.

Pri vŕtaní veľkých otvorov do kovu sa odporúča, aby ste najprv použili menší vrták a potom prácu dokončili veľkým vrtákom. Vrták tiež namažte olejom, aby sa zlepšila činnosť vŕtania a zvýšila životnosť vrtáka.

10.6 Skrutkovanie skrutiek

- Na dosiahnutie maximálneho výkonu pri skrutkovaní skrutiek používajte kvalitné bity, krúžok nastavenia útahovacieho momentu a režimu funkcií otočte do jedného z nastavení útahovacieho momentu (poloha medzi 1 a 20).
- Ak chcete dosiahnuť bezpečnostnú rezervu, nastavenie útahovacieho momentu zaistite dostatočne nízko. Ak najskôr zaskrutkávate malé skrutky do mäkkých materiálov, použite nízke nastavenie útahovacieho momentu. Potom nastavenie upravte podľa správnej požadovanej sily.



POZNÁMKA: Požadované nastavenie útahovacieho momentu závisí od predmetu, ktorý sa skrutkuje. V prípade skrutiek zvážte veľkosť, dĺžku a typ materiálu.

10.7 Nastavenie príklepu

- Na dosiahnutie maximálneho výkonu pri príklepovom vŕtaní používajte kvalitné hroty do muriva; volič režimu funkcií otočte do polohy režimu Príklep „“.
- Toto nastavenie používajte iba na vŕtanie alebo vŕtanie do kameňa/betónu. Nastavenie príklepu správne funguje pri vŕtaní alebo sekani do materiálov.
- Pri vŕtaní do tehly vyvýjajte nízky tlak a udržiavajte strednú rýchlosť nástroja, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky.
- Pri vŕtaní do tvrdých materiálov, ako je napríklad betón, vyviňte dodatočný tlak a udržiavajte vysokú rýchlosť nástroja.
- Ak budete vŕtať do dlaždíc, najprv si vyskúšajte vŕtanie na kúsku dlaždice a určite najlepšiu rýchlosť a tlak.



POZNÁMKA: Na vŕtanie do materiálov muriva použite iba hroty do muriva.



POZNÁMKA: Váš 20V nástroj je vybavený režimom „spánku“, ktorý pomáha predísť životnosti batérie. Po dobe nečinnosti chvíľu trvá, kým sa nástroj naštartuje. To je spôsobené prebudzením batérie z režimu „spánku“ a je to normálny jav.

11.1 Čistenie

- Pred vykonávaním kontroly alebo údržby sa vždy uistite, že je nástroj vypnutý a sú z neho odstránené batérie.
- Ventilačné otvory stroja udržiavajte čisté, aby ste zabránili prehriatiu motora.
- Plášť stroja čistite pravidelne mäkkou handričkou, najlepšie po každom použití.
- Ventilačné otvory udržiavajte v čistom stave bez prachu a nečistôt.
- Ak nečistoty neschádzajú, použite mäkkú handričku namočenú vo vode so saponátom.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, napr. benzín, alkohol, čpavok atď. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové diely.

11.2 Údržba

- Naše stroje boli zhrozené tak, aby fungovali dlhú dobu pri minimálnej údržbe. Nepretržitá uspokojivá prevádzka závisí od správnej starostlivosti o stroj a od pravidelného čistenia.

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Sklučovadlo	13 mm bez kľúča
Zdroj napäťa	20 Volt DC
Prevodové súkolesie	2-rýchlosťné
Rýchlosť pri nezaťažení	0 – 600 / 0 – 2000 min ⁻¹
Nastavenia uťahovacieho momentu	20 polôh
Uťahovací moment	120 Nm (MAX.)

13 HLUK

Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)

Hladina akustického tlaku LpA	90 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA	98 dB(A)



POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče sluchu.

aw (Vibrácie)	Max. 6,2 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	---------------------------	--------------------------

14 ZÁRUKA

- Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek, chybnych súčasti, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo poznehovaním, ani náklady na prepravu.
- Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú pod ustanovenia záruky.
- Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho používania zariadenia.
- Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
- Viac informácií získejte na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
- Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou dohodnuté inak.
- Záruku zároveň nie je možné uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
- Zo záruk sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia kvapaliny, nadmerného preknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode), neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybnejho sieťového napäťia. Neboli uvedené všetky možnosti.
- Príjatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
- Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú majetkom spol. Varo NV.
- Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný (čisté vetracie otvory, pravidelná údržba uhlíkových kefiek,...).
- Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
- Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v priateľske čistom stave, v originálnom plastovom kufríku, ak v ňom bolo vaše náradie dodané, spolu s priloženým dokladom o kúpe.
- Váš nástroj musíte nabíjať minimálne 1x mesačne, aby nástroj optimálne fungoval.

15 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom, ale ekologicky bezpečným spôsobom.

Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať s bežným domovým odpadom. Ak existuje zberňa na recykláciu, odovzdajte ho na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo predajca.

POWERPLUS
16 VYHLÁSENIE O ZHODE



POWDP15250

SK

varo

VARO-Vic. Van Rompuj N.V. – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – BELGICKO výlučne vyhlasuje, že,

výrobok: Príklepová vŕtačka 20 V
obchodná známka: POWERplus
model: POWDP15250

je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných európskych smerníc/nariadení, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných nariem. V prípade akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

Európske smernice/nariadenia (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

2011/65/EÚ
2006/42/ES
2014/30/EÚ

Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):

EN62841-1 : 2015
EN62841-2-1 : 2018
EN IEC 55014-1 : 2021
EN IEC 55014-2 : 2021

Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuj N.V.

Nižšie podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,

Philippe Vankerkhove
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
21/11/2023



DISCOVER THE ENTIRE PRODUCT RANGE AT
WWW.DUAL-POWER.COM



WWW.VARO.COM
DESIGNED AND MARKETED BY VARO
©copyright by varo

VARO - VIC. VAN ROMPUY nv
JOSEPH VAN INSTRAAT 9 - 2500 LIER - BELGIUM